

Bedienungsanleitung Colorimeter PCE-CSM 7



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Sicherheitsinformationen	3
3	Spezifikationen	4
3.1	Technische Spezifikationen.....	4
3.2	Lieferumfang.....	4
4	Systembeschreibung	5
4.1	Bedienelemente.....	5
4.2	Schnittstellen	5
4.3	Akku.....	6
4.4	Wechseln des Messaufsatzes.....	7
5	Bedienung	8
5.1	Gerät einschalten	8
5.2	Messen	8
5.3	Weitere Funktionen	9
5.3.1	Aufzeichnung	9
5.3.2	Kalibrierung	10
5.3.3	Verbindung mit einem PC/Drucker	11
5.3.4	Toleranzen	11
5.3.5	Löschen.....	12
5.3.6	Durchschnittsmessung.....	12
5.3.7	Displaymodus (Farbbereich).....	12
5.3.8	Zeit/Datum einstellen	13
5.3.9	Lichtquelle	13
5.3.10	Diffuse Reflexion berücksichtigen.....	13
5.3.11	Sprache.....	13
6	Einstellungen	14
6.1	Color Offset	14
6.2	Auto Save	14
6.3	Messaufsatz („Aperture Setting“)	14
6.4	Druckeinstellungen („Print Settings“).....	14
6.5	Formel für die Farbungleichheit („Color Diff Formula“)	14
6.6	Hintergrundbeleuchtung („Backlight Time“).....	14
6.7	Display Helligkeit („Brightness Setting“)	14
6.8	Batteriestatus („Power manager“)	14
6.9	Werkseinstellungen („Restore factory“).....	14
7	Optionales Zubehör	15
7.1	Pulver-Test-Box PCE-CSM PTB	15
7.1.1	Aufbau.....	15
7.1.2	Benutzung	15
7.2	Messvorrichtung für Flüssigkeiten, Pasten und Pulver PCE-CSM UTC	16
7.2.1	Aufbau.....	16
7.2.2	Benutzung.....	17
8	Entsorgung	19
9	Kontakt	19

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Colorimeters von PCE Instruments entschieden haben. Das Colorimeter PCE-CSM 7 ist das ideale Produkt für die Qualitätssicherung und bietet höchste Zuverlässigkeit, wenn es darum geht, die optischen Anforderungen zu erfüllen und einzuhalten. Das Colorimeter hat ein ergonomisches Design und eine anwendungsfreundliche Benutzeroberfläche. Der Speicher reicht für bis zu 100 Bezugswerte und 20000 Stichprobenwerte. Über die USB-Schnittstelle können die Werte zusätzlich auf einen PC übertragen und dort mit der beiliegenden PC-Software ausgewertet werden.

2 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen.

- Dieses Colorimeter ist ein präzises Messinstrument. Bitte vermeiden Sie extreme Veränderungen der Umgebungsbedingungen. Dazu gehören flackernde externe Lichtquellen, sowie Starke Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Diese Einwirkungen können das Messergebnis verfälschen.
- Halten Sie das Gerät ruhig und sorgen Sie dafür, dass es genau auf dem Testobjekt steht. Bewegen Sie das Colorimeter während der Messung nicht. Vermeiden Sie außerdem Stöße am Gerät.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Messgerätes mit Wasser. Verwenden Sie es nur unter den zugelassenen Umgebungsbedingungen.
- Halten Sie das Colorimeter sauber und vermeiden Sie, dass Staub oder andere Partikel in das Gerät eindringen. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
- Setzen Sie die Weiß-Kalibrierung zurück und packen Sie das Gerät zurück in die Schutzhülle, wenn Sie es nicht mehr brauchen.
- Benutzen Sie nur den originalen Li-Ionen-Akku (3,7 V, 0,5 A).
- Falls das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht mehr benötigt wird, entfernen Sie den Akku, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lagern Sie das Colorimeter an einem kühlen, trockenen Ort.
- Das Gehäuse des Messgerätes darf nur von qualifiziertem Personal von PCE Deutschland geöffnet werden. Führen Sie keine unautorisierten Veränderungen am Gerät durch. Diese können das Messergebnis beeinträchtigen.

Dieses Benutzer-Handbuch wird von der PCE Deutschland ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die sich in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden lassen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

3 Spezifikationen

3.1 Technische Spezifikationen

Messöffnung	Ø 8 mm / Ø 4 mm
Aufnahmegeometrie	8°/d
Sensor	Silizium-Photodiode
Farbräume	CIE L*a*b*C*h CIE L*a*b CIE XYZ CIE RGB CIE L*u*v CIE*C*H Weißgrad & Gelbstich Farbechtheit
Formel für Farbungleichheit	ΔE^*ab , ΔL^*ab , ΔE^*C^*H , ΔE_{CIE94} , ΔE_{Hunter}
Beobachter	CIE 10°
Messbereich	L: 0 ... 100
Fehler zwischen verschiedenen Betriebsmitteln	$\leq 0,40 \Delta E^*ab$
Standardabweichung	innerhalb ΔE^*ab 0.06
Wiederholbarkeit	Durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard-weiß-Platte
Lichtquelle	D65, D50, A
Lebenszeit der Lampe	5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen
Display	TFT 2,8 Zoll (16:9)
Speicher	100 Bezugswerte, 20.000 Stichproben
Schnittstellen	USB / RS-232
Stromversorgung	wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku 3,7 V bei 3200 mAh
Ladezeit	2 h (8 h bei Erstbenutzung)
Batterielaufzeit	> 3.000 Messungen
Betriebsbedingungen	Temperaturbereich: 0 ... +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 85 % r.F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen	Temperaturbereich: -20 ... +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 85 % r.F., nicht kondensierend
Abmessungen	205 x 70 x 100 mm
Gewicht	500 g

3.2 Lieferumfang

- 1 x Colorimeter PCE-CSM 7
- 1 x USB Kabel
- 1 x Transportkoffer
- 1 x Akku
- 1 x Netzgerät
- 1 x Kalibrierplatte weiß
- 1 x PC-Software
- 1 x Bedienungsanleitung

4 Systembeschreibung

4.1 Bedienelemente




4.2 Schnittstellen



- Ein-/Aus-Knopf: Drücken Sie diesen Knopf, um das Gerät einzuschalten (der Knopf rastet ein). Drücken Sie ihn erneut, um das Gerät auszuschalten (der Knopf bewegt sich wieder hinaus).
- Stromanschluss: Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Falls dieses ausfallen sollte, sorgen Sie für gleichwertigen Ersatz (Ausgang: 5 V DC, 2 A).
- USB/RS-232 Schnittstelle: Über diese Schnittstelle können die gesammelten Daten an einen PC oder Drucker übertragen werden. Benutzen Sie ein USB-Kabel zur Datenübertragung an einen PC. Die Baudrate beträgt hierbei 115200 bps. Um das Gerät mit einem Drucker zu verbinden, benutzen Sie ein RS-232 Kabel. Die Baudrate beträgt hierbei 19200 bps.

4.3 Akku

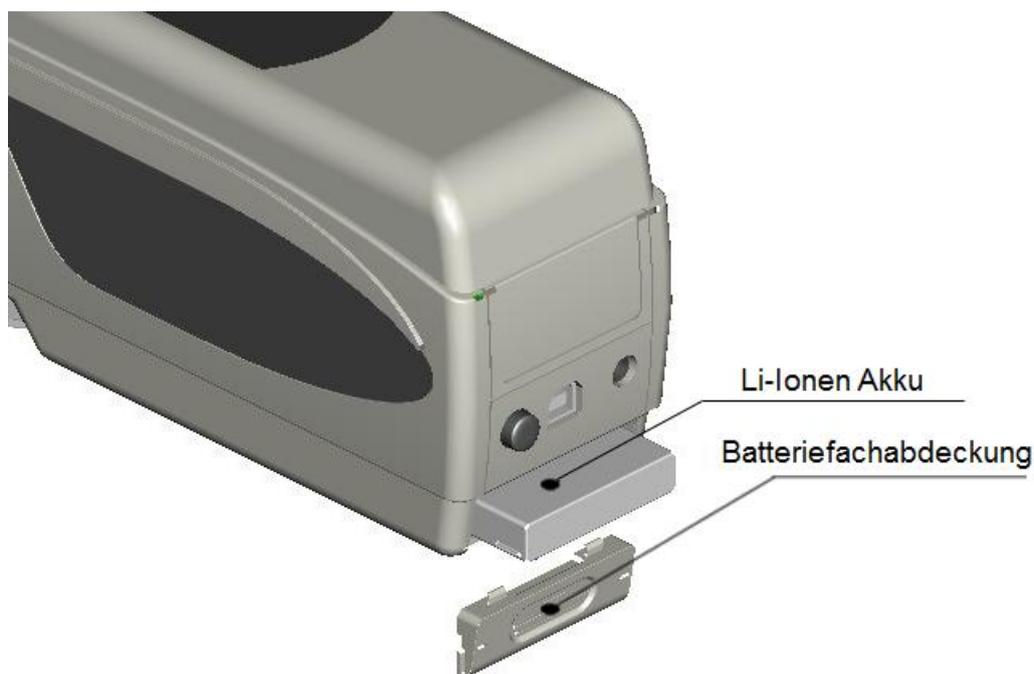

Einsetzen des Akkus

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Batteriefach-Abdeckung.
3. Setzen Sie den Akku in die vorgesehene Position ein und drücken Sie ihn leicht hinein.
4. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung

Laden des Akkus

Der Akku wird nur geladen, wenn das Gerät an ein Netzteil oder einen PC angeschlossen und eingeschaltet ist. Wird der Akku geladen, erscheint ein dynamisches Ladesymbol im „Standard Measurement“ und „Sample Management“ Bildschirm in der rechten oberen Ecke.

Hinweis: Sollte der Akku defekt sein, können Sie das Gerät mit Hilfe einer externen Stromquelle (Netzteil/PC) weiter verwenden.

4.4 Wechseln des Messaufsatzes

Messaufsatz entfernen

Um den Messaufsatz zu entfernen, drehen Sie ihn vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn (um ca. 20 Grad) und nehmen Sie ihn anschließend nach unten ab (siehe Bild).



Messaufsatz anbringen

Um den Messaufsatz anzubringen, setzen Sie ihn von unten auf die Messöffnung und drehen Sie ihn anschließend vorsichtig im Uhrzeigersinn (um ca. 20 Grad), um ihn zu befestigen (siehe Bild).



Hinweis: Nachdem Sie den Messaufsatz gewechselt haben, müssen Sie dies in den Einstellungen einstellen (siehe Kapitel 6.3)

5 Bedienung

5.1 Gerät einschalten

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingesetzt ist oder das Messgerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.
2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf. Sie gelangen nun in den Startbildschirm für Standard-Messungen („Standard Measurement“). Die Voreinstellungen sind L*a*b*C*H.


5.2 Messen

Wenn Sie das Gerät einschalten, gelangen Sie automatisch zum „Standard Measurement“ Bildschirm. Um eine Messung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken und halten Sie den Test Knopf. Es erscheint ein Lichtkegel, welcher zur Lokalisation der zu messenden Stelle dient.
2. Führen Sie das Gerät nah an die zu messende Stelle heran.
3. Lassen Sie nun den Test Knopf los. Das Gerät führt nun die Messung durch.

Alternativ können Sie auch den Hoch/Drucken-Knopf \uparrow drücken. Dadurch wird die eingebaute Kamera aktiviert. Sie können darüber nun die genaue Position der Messöffnung auf dem Display sehen und anpassen. Nachdem Sie das Gerät ausgerichtet haben, drücken Sie den Test-Knopf.


Die Ergebnisse können Sie in folgendem Bildschirm betrachten:

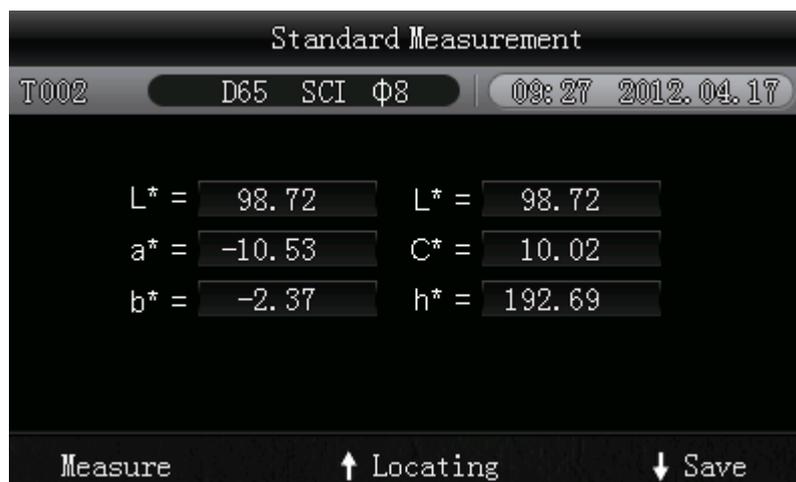

Diese Messung stellt einen Bezugswert dar. Sie können diesem Bezugswert einen oder mehrere Stichprobenwerte zuordnen. Dazu müssen Sie eine Stichprobenmessung („Sample Measurement“) durchführen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Ergebnis-Bildschirm der Standard Messung („Standard Measurement“) die Enter-Taste \leftarrow . Sie gelangen nun zum Bildschirm für Stichprobenmessungen („Sample Measurement“).
2. Führen Sie nun eine weitere Messung (wie bei der Standard-Messung) durch.
3. Nun können Sie die Abweichungen der einzelnen Parameter in folgendem Bildschirm betrachten:

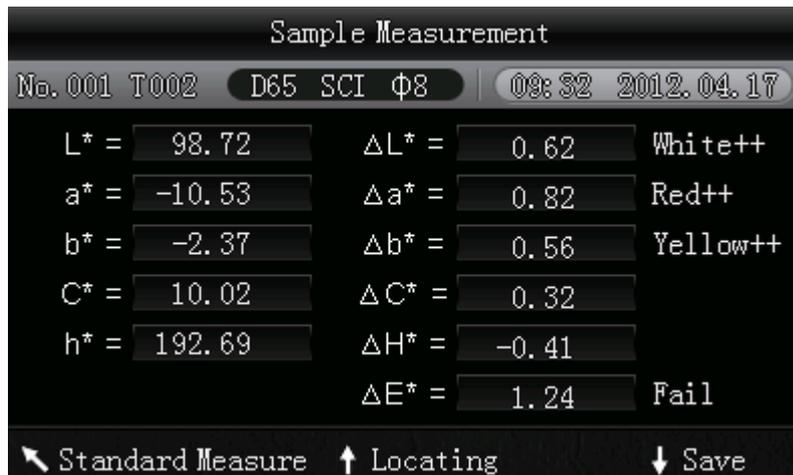

Hinweis: Während der Messung (Dauer: ca. 1 Sekunde) sind alle Tasten inaktiv.


Um wieder zurück zum Bildschirm der Standard Messung zu gelangen, drücken Sie die Zurück-Taste \leftarrow .

5.3 Weitere Funktionen

5.3.1 Aufzeichnung

Sämtliche Messungen werden aufgezeichnet und vom Gerät gespeichert (sofern die automatische Aufzeichnung aktiviert ist). Um die gespeicherten Daten zu betrachten, drücken Sie die Menü-Taste \equiv , wählen Sie „Record“ aus und drücken Sie Enter \leftarrow .

Sie gelangen nun zu folgendem Bildschirm:

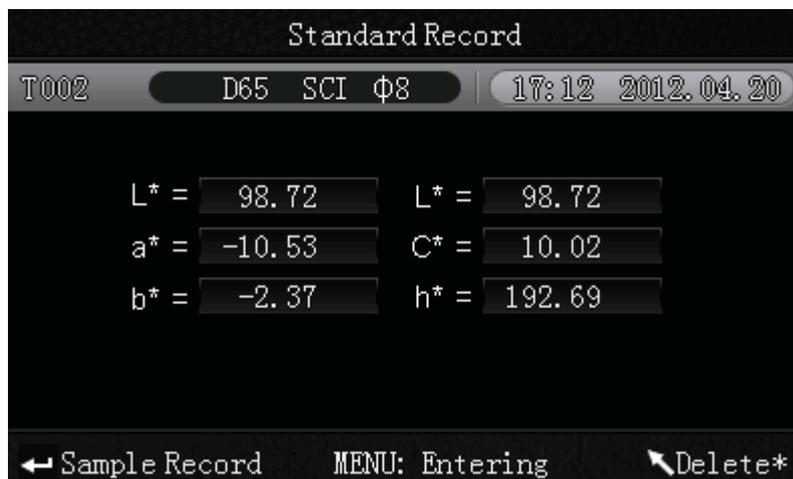

Hier können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) zwischen den einzelnen Messungen navigieren.

- Haben Sie zu einzelnen Messungen weitere Sample-Messungen durchgeführt, können Sie diese durch Drücken der Enter-Taste  betrachten.
Sind mehrere Sample-Messungen vorhanden, können Sie mit den Pfeiltasten ( und ) zwischen diesen navigieren.
- Möchten Sie einzelne Sample-Messungen löschen, wählen Sie diese aus und drücken halten Sie die Zurück-Taste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
Durch kurzes Drücken der Zurück-Taste  gelangen Sie wieder zurück in den Hauptbildschirm der Aufzeichnungen.
- Falls Sie einen bestimmten Bezugswert bestimmt haben und nachträglich weitere Stichproben-Messungen hinzufügen möchten, wählen Sie diesen Wert aus und drücken Sie die Menü-Taste . Nun befinden Sie sich wieder im Messbildschirm. Drücken Sie nun Enter , um in den Sample Modus zu wechseln. Hier können Sie nun einzelne Sample-Messungen durchführen, welche dem gespeicherten Bezugswert beigefügt werden.
- Falls Sie eine Stichprobe (Sample) zu einem Bezugswert machen wollen, wählen Sie im „Standard Record“ Bildschirm den Bezugswert, bei dem die gewünschte Stichprobe gespeichert ist und drücken Sie Enter , um die Stichproben betrachten zu können. Wählen Sie nun die gewünschte Stichprobe aus und drücken Sie anschließend die Menü-Taste . Die Stichprobe ist nun ein Bezugswert.

5.3.2 Kalibrierung

Um in das Kalibrierungsmenü zu gelangen, drücken Sie die Menü-Taste , wählen Sie „Calibration“ aus und drücken Sie Enter .



Hier können Sie zwischen einer Weiß- und einer Schwarz-Kalibrierung wählen. Benutzen Sie zur Auswahl die Pfeiltasten ( und ) und drücken Sie Enter . Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm mit Anweisungen für die jeweilige Kalibrierung.

Weiß-Kalibrierung

Wenn Sie eine Weiß-Kalibrierung durchführen möchten, platzieren Sie die weiße Kalibrierplatte auf der Messöffnung. Drücken Sie anschließend im Bestätigungsbildschirm den Test-Knopf, um die Kalibrierung zu starten.

Schwarz-Kalibrierung

Wenn Sie eine Schwarz-Kalibrierung durchführen möchten, entfernen Sie die Kalibrierplatte, drehen Sie das Gerät mit der Messöffnung nach oben. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Kalibrierung in einer dunklen Umgebung durchführen. Halten Sie zudem mindestens einen Meter Abstand von reflektierenden Objekten wie Wänden, Tischen oder sonstigen Gegenständen. Zum Starten der Kalibrierung drücken Sie den Test-Knopf im Bestätigungsbildschirm.

Hinweis: Eine Kalibrierung ist nur in den einigen Fällen notwendig. Im Normalfall können Sie direkt nach dem Einschalten des Messgerätes Messungen durchführen. Eine Kalibrierung ist nur in folgenden Fällen sinnvoll: Bei der Erstbenutzung, bei größeren Veränderungen der Umgebungsbedingungen, bei einer Langzeitnutzung, bei ungenauen Messergebnissen oder nach einem Wechsel des Messaufsatzes.

5.3.3 Verbindung mit einem PC/Drucker

Um das Messgerät mit einem PC zu verbinden, drücken Sie die Menü-Taste \equiv , wählen Sie „Comm“ und drücken Sie Enter \leftarrow . Sie gelangen nun in den Kommunikations-Bildschirm.

Verbinden Sie nun das Messgerät mit dem beiliegenden USB-Kabel mit einem PC und bestätigen Sie mit der Enter-Taste \leftarrow . Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt das Gerät „Communicating...“ an.



Das Messgerät kann ebenfalls direkt mit einem Drucker verbunden werden. Ist es verbunden, können Sie durch gedrückthalten der Hoch/Drucken-Taste (für ca. 5 Sekunden) die aktuell angezeigten Werte ausdrucken lassen.

5.3.4 Toleranzen

Um Toleranzen für Messungen einzustellen, drücken Sie die Menü-Taste \equiv , wählen Sie „Tolerance“ und drücken Sie Enter \leftarrow . Sie gelangen nun in den Toleranzen-Bildschirm.

Hier können Sie die Toleranzen einstellen. Benutzen Sie die Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow), um die jeweilige Ziffer einzustellen. Drücken Sie Enter \leftarrow , um zur nächsten Ziffer zu gelangen. Nachdem Sie die letzte Ziffer mit Enter \leftarrow bestätigt haben, ist die Einstellung erfolgreich abgeschlossen.

Hinweis: Der festgelegte Grenzwert ist auf das „ ΔE “ bei der Sample-Messung bezogen. Er gibt die maximal zulässige Höhe dieses Wertes an. Liegt der gemessene Wert unter diesem Grenzwert ist er in Ordnung (es wird „Pass“ angezeigt). Liegt der Messwert über dieser Grenze, ist er nicht in Ordnung (es wird „Fail“ angezeigt).

5.3.5 Löschen

Um die gespeicherten Daten zu löschen, drücken Sie die Menü-Taste \equiv , wählen Sie „Delete“ und drücken Sie Enter \leftarrow . Sie gelangen nun in den Löschbildschirm.

Hier haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten. Sie können alle Sample-Messungen löschen („Delete ALL Samples“) oder alle gespeicherten Aufzeichnungen („Delete ALL Records“).

Wählen Sie dazu mit Hilfe der Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) die gewünschte Option aus und drücken Sie Enter \leftarrow . Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm, in dem Sie die Aktion mit Enter \leftarrow bestätigen oder mit Zurück \leftarrow abbrechen können.

Hinweis: Wenn Sie alle gespeicherten Aufzeichnungen löschen, werden auch alle Sample-Messungen gelöscht.

5.3.6 Durchschnittsmessung

Sie können die Anzahl der einzelnen Messungen, welche während des Messvorganges durchgeführt werden, einstellen. Aus diesen wird anschließend der Durchschnittswert ermittelt.

Um in zu den Durchschnittswert-Einstellungen zu gelangen, drücken Sie die Menü-Taste \equiv , wählen Sie „Average“ und drücken Sie Enter \leftarrow .

Nun können Sie die Anzahl der Einzelmessungen einstellen. Verwenden Sie die Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow), um die jeweilige Ziffer einzustellen. Mit Enter \leftarrow gelangen Sie zur nächsten Ziffer. Nachdem Sie die letzte Ziffer bestätigt haben, ist die Einstellung abgeschlossen.

Hinweis: Wenn Sie als Wert „00“ oder „01“ einstellen, wird keine Durchschnittsbildung durchgeführt.

5.3.7 Displaymodus (Farbbereich)

Um den Displaymodus umzustellen, drücken Sie die Menü-Taste \equiv , wählen Sie „Display“ und drücken Sie Enter \leftarrow . Sie gelangen nun in den Display Modus Bildschirm.

Hier können Sie zwischen folgenden Auswahlmöglichkeiten wählen: CIE L*a*b*C*H*, CIE L*a*b*, CIE XYZ, CIE RGB, CIE L*u*v*, L*a*b* Whiteness&Yellowness, Color Fastness und Staining Fastness.

Benutzen Sie dazu die Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow), um die gewünschte Option zu wählen und drücken Sie anschließend Enter \leftarrow zum Bestätigen.



*Hinweis: CIE L*a*b*C*H* ist standardmäßig eingestellt.*

5.3.8 Zeit/Datum einstellen

Um die Uhrzeit oder das Datum am Gerät einzustellen, drücken Sie die Menü-Taste **≡**, wählen Sie „Time“ aus und drücken Sie Enter **↵**. Sie gelangen nun zu den Zeit/Datums-Einstellungen. Hier können Sie die Uhrzeit („Set time“), das Datum („Set date“) und das jeweilige Anzeigeformat („Time format“ / „Date format“) einstellen. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Pfeiltasten (**↑** und **↓**) aus und bestätigen Sie mit Enter **↵**.

Uhrzeit/Datum einstellen

Hier können Sie die einzelnen Ziffer des Datums und der Uhrzeit einstellen. Ändern Sie mit den Pfeiltasten (**↑** und **↓**) die jeweilige Ziffer. Mit Enter **↵** gelangen Sie zur nächsten Ziffer. Durch Drücken von Enter **↵** bei der letzten Ziffer bestätigen Sie die Eingabe.

Uhrzeit-Format

Hier können Sie zwischen dem 24-Stunden-Format („24 hours“) und dem 12-Stunden-Format („12 hours“) wählen. Benutzen Sie die Pfeiltasten (**↑** und **↓**) zur Auswahl und Enter **↵** zum Bestätigen.

Datums-Format

Hier können Sie die Darstellung des Datums einstellen. Zur Auswahl stehen Jahr-Monat-Tag („Year-Mon-Day“), Monat-Tag-Jahr („Mon-Day-Year“) oder Tag-Monat-Jahr („Day-Mon-Year“). Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit Hilfe der Pfeiltasten (**↑** und **↓**) und bestätigen Sie mit Enter **↵**.

5.3.9 Lichtquelle

Um die Lichtquelle einzustellen, drücken Sie die Menü-Taste **≡**, wählen Sie „Light“ und drücken Sie Enter **↵**. Nun gelangen Sie zu den Lichtquellen-Einstellungen.

Hier können Sie zwischen folgenden Optionen wählen: D65, D50 und A.

Benutzen Sie die Pfeiltasten (**↑** und **↓**), um die gewünschte Option auszuwählen und bestätigen Sie mit Enter **↵**.

5.3.10 Diffuse Reflexion berücksichtigen

Um zu den Einstellungen zu diffusen Reflexionen zu gelangen, drücken Sie die Menü-Taste **≡**, wählen Sie „SCI/SCE“ und drücken Sie Enter **↵**.

Hier können Sie auswählen, ob bei der Messung die diffuse Strahlung berücksichtigt werden soll (SCI – specular component included) oder nicht (SCE – specular component excluded).

Wählen Sie die gewünschte Option mit den Pfeiltasten (**↑** und **↓**) und bestätigen Sie mit Enter **↵**.

5.3.11 Sprache

Um die Menüsprache einzustellen, drücken Sie die Menü-Taste **≡**, wählen Sie „Language“ und drücken Sie Enter **↵**. Sie gelangen nun zu den Spracheinstellungen. Hier können Sie die Menüsprache einstellen. Zur Auswahl stehen Englisch und Chinesisch. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten (**↑** und **↓**) und bestätigen Sie mit Enter **↵**.

6 Einstellungen

Um zu den Einstellungen zu gelangen, drücken Sie die Menü-Taste \equiv , wählen Sie „Setting“ und drücken Sie Enter \leftarrow .

Hier haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Um die gewünschte Option zu wählen, benutzen Sie die Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) zur Navigation und bestätigen Sie anschließend mit Enter \leftarrow .

6.1 Color Offset

Hier können Sie einstellen, ob der Color Offset angezeigt werden soll oder nicht. Wählen Sie die gewünschte Option mit Hilfe der Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) und drücken Sie Enter \leftarrow zum Bestätigen.

6.2 Auto Save

Hier können Sie einstellen, ob die gemessenen Daten automatisch gespeichert werden sollen oder nicht. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) die gewünschte Option und bestätigen Sie anschließend mit Enter \leftarrow . Haben Sie das automatische Speichern deaktiviert (Off), können Sie die Messergebnisse durch Drücken der Runter/Speichern-Taste \downarrow manuell speichern.

6.3 Messaufsatz („Aperture Setting“)

Hier können Sie einstellen, welcher Messaufsatz am Gerät angebracht ist. Wählen Sie dazu mit Hilfe der Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) den Messaufsatz, der sich aktuell am Gerät befindet und bestätigen Sie mit Enter \leftarrow .

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der richtige Aufsatz ausgewählt ist, da es sonst zu ungenauen Messergebnissen kommen kann.

Nach jedem Wechsel des Messaufsatzes sollten Sie eine erneute Schwarz- und Weißkalibrierung durchführen

6.4 Druckeinstellungen („Print Settings“)

Hier können Sie einstellen, ob die Messergebnisse automatisch gedruckt werden sollen, wenn ein Drucker angeschlossen ist. Wählen Sie „On“, wenn sie automatisch gedruckt werden sollen oder „Off“, wenn nur nach Drücken und Halten der Hoch/Drucken-Taste \uparrow gedruckt werden soll.

6.5 Formel für die Farbungleichheit („Color Diff Formula“)

Hier können Sie die Formel für die Farbungleichheit auswählen. Zur Auswahl stehen: CIE1976, CIE94 und Hunter. Wählen Sie die gewünschte Option mit Hilfe der Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) und bestätigen Sie mit Enter \leftarrow .

6.6 Hintergrundbeleuchtung („Backlight Time“)

Hier können Sie einstellen wie lange die Hintergrundbeleuchtung leuchten soll. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) die gewünschte Option und bestätigen Sie anschließend mit Enter \leftarrow .

6.7 Display Helligkeit („Brightness Setting“)

Hier können Sie die Helligkeit des Displays einstellen. Mit den Pfeiltasten (\uparrow und \downarrow) können Sie den Schieberegler bewegen. Mit Enter \leftarrow bestätigen Sie die Änderung.

6.8 Batteriestatus („Power manager“)

Hier können Sie einen Blick auf den Batteriestatus werfen.

6.9 Werkseinstellungen („Restore factory“)

Hier können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Drücken Sie Enter \leftarrow zum Bestätigen oder Zurück \leftarrow , um den Vorgang abzubrechen.


7 Optionales Zubehör

7.1 Pulver-Test-Box PCE-CSM PTB

Mit der optionalen Pulver-Test-Box können Sie die kolorimetrischen Eigenschaften von Pulvern bestimmen.


7.1.1 Aufbau

Die PCE-CSM PTB besteht aus einer Bodenplatte (1), einer Messplatte mit Pulverfach (2), einer Linse (3) und einem Befestigungsring zum Verschrauben (4).

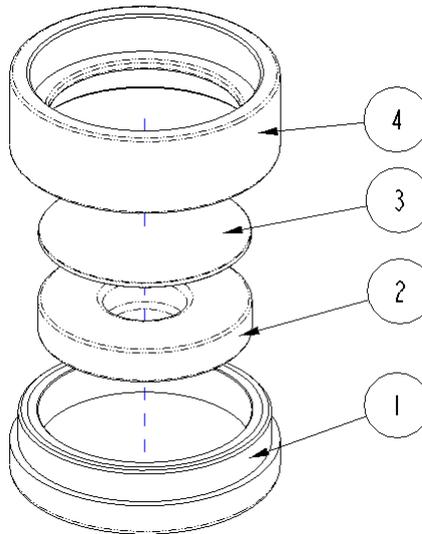

7.1.2 Benutzung

1. **Kalibrierung:** Legen Sie die Linse auf die weiße Kalibrierplatte und führen Sie eine Weißkalibrierung durch. Führen Sie anschließend ebenfalls eine Schwarzkalibrierung durch.
2. **Pulver einfüllen:** Füllen Sie das zu messende Pulver in das Pulverfach der Messplatte.

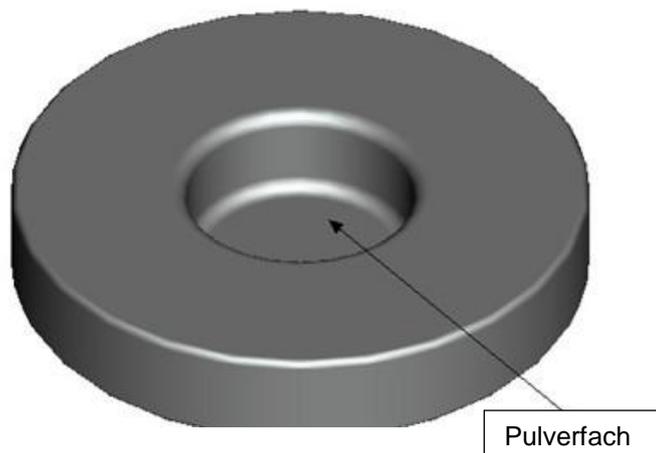

Schrauben Sie die Pulver-Test-Box anschließend wieder zusammen (siehe 7.1.1). Achten Sie darauf, dass die Verschraubung gerade ist.


3. **Messen:** Platzieren Sie die Messvorrichtung des Colorimeters auf der Öffnung der Pulver-Test-Box und führen Sie eine Messung durch. Achten Sie dabei darauf, dass das Colorimeter stabil steht.
4. **Säubern:** Bauen Sie die Pulver-Test-Box nach der Messung wieder auseinander und reinigen Sie sie. Falls nötig, können Sie zur Reinigung auch Alkohol verwenden. Trocknen Sie die Pulver-Test-Box anschließend gründlich und verstauen Sie sie bis zur nächsten Benutzung.

7.2 Messvorrichtung für Flüssigkeiten, Pasten und Pulver PCE-CSM UTC

Mit der optionalen PCE-CSM UTC Messvorrichtung können Sie die kolorimetrischen Eigenschaften von Flüssigkeiten, Pasten und Pulvern bestimmen.


7.2.1 Aufbau

Die Messvorrichtung besteht aus einer Basisplatte (1), einer Ausrichtungsplatte für das Colorimeter (2), einer Messkammer (3) mit Messöffnung (31), einem Becken mit Füllstandsanzeige (4), einem Verschlussdeckel und einer Feststellplatte (6) mit Sicherungsschrauben (7).

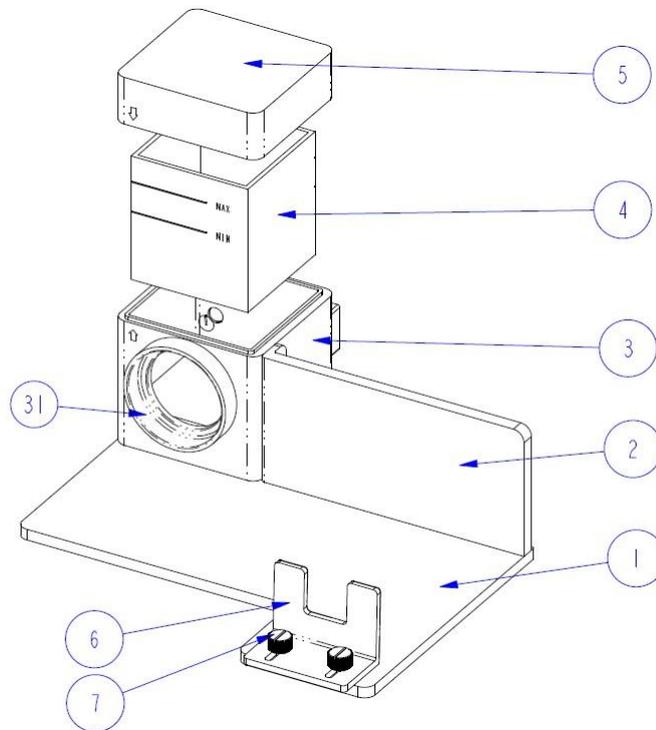


7.2.2 Benutzung

1. Platzieren Sie das Colorimeter in der Messvorrichtung (siehe Bild), fixieren Sie es mit der Feststellplatte (6) und ziehen Sie die Sicherungsschrauben (7) fest. Die Messöffnung des Colorimeters muss dabei an der Öffnung der Messkammer (3) anliegen. Stellen Sie sicher, dass das Messgerät fest in der vorgesehenen Position sitzt und nicht wackelt.

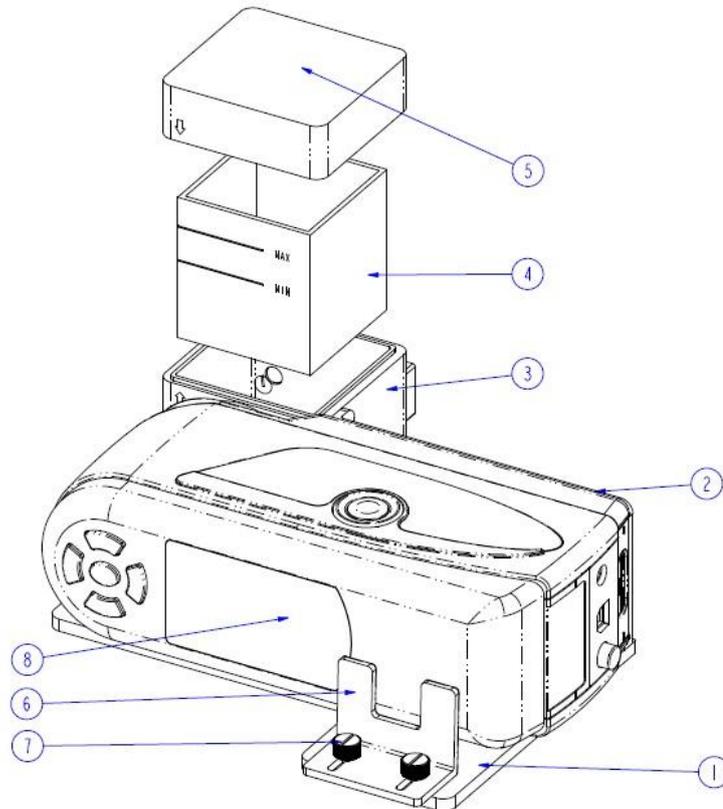

2. Füllen Sie das Becken (2) mit dem zu messenden Medium und setzen Sie es in die Messkammer (3) ein. Das Becken hat zwei matte Flächen an der Seite. Bitte berühren Sie es nur an diesen beiden Flächen, um Messfehler durch Verschmutzung zu vermeiden. Weiterhin verfügt das Becken über eine Füllstandsanzeige. Stellen Sie sicher, dass der Füllstand zwischen der „MIN“ und der „MAX“ Markierung liegt.

3. Setzen Sie den Deckel (5) auf die Messkammer. An der Messkammer und am Deckel befindet sich jeweils eine Markierung. Achten Sie darauf, dass sich die Markierungen an der gleichen Seite befinden (siehe Bild).

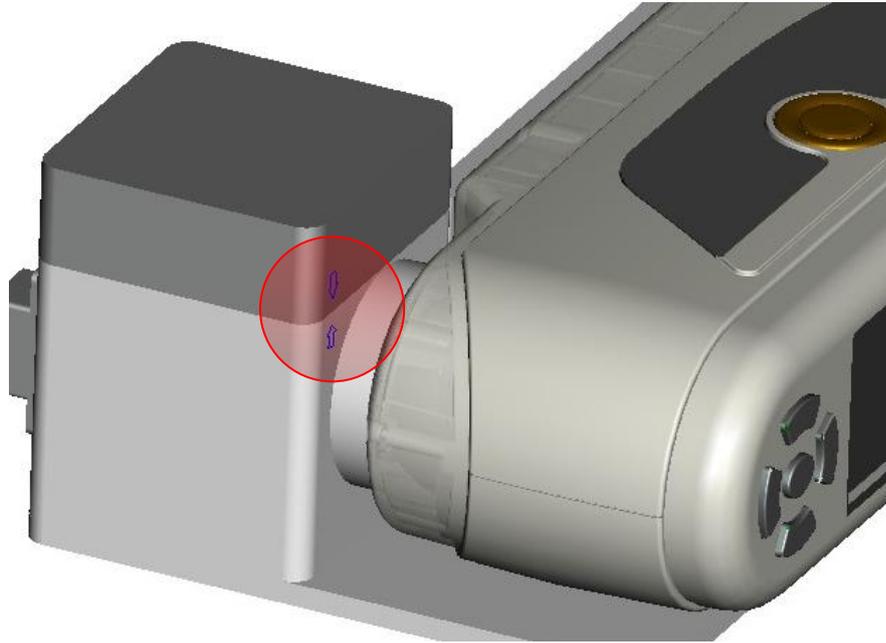

4. Führen Sie nun eine Messung mit dem Colorimeter durch.
5. Reinigen Sie die Messvorrichtung nach dem Gebrauch. Verzichten Sie dabei auf den Einsatz von Scheuermitteln, um Kratzer an den klaren Seiten des Beckens zu vermeiden. Platzieren Sie das Becken nach dem Reinigen wieder in der Messkammer und setzen Sie den Deckel darauf, um Verschmutzungen während der Lagerung zu vermeiden.

8 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

9 Kontakt

Bei Fragen zu unserem Produktsortiment oder dem Messgerät kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Postalisch:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Telefonisch:

Support: 02903 976 99 8901
Verkauf: 02903 976 99 8303