

Bedienungsanleitung



Prüfmittel für BM1 & BM2

Version 1.0

© Schaller GmbH
2011

Hinweise:


- Das Prüfmittel muss immer im geschlossenen Eimer gelagert werden!
- Bei der Überprüfung muss das Messgerät und das Prüfmittel eine Temperatur von 17 bis 23°C haben!


Überprüfungsvorgang

1. Kontrollieren Sie, ob die Messkammer des Messgerätes leer ist. Beim Einschalten dürfen sich kein Messgut oder Verschmutzungen darin befinden.




2. Messgerät **einschalten durch 3 sec. langen Druck** auf die  Taste.

3. Nun kommt die Abfrage zur Selbstkalibrierung des Gerätes. Diese muss mit der Taste  bestätigt werden. Nach ein paar Sekunden ist diese abgeschlossen

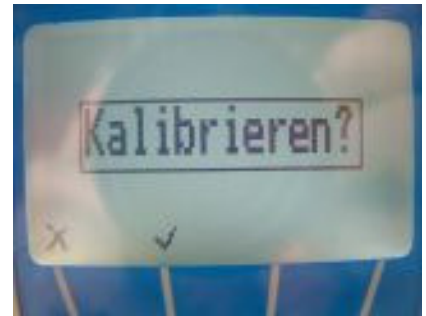

4. Das Messgerät mit dem schwarzem Granulat **langsam und gleichmäßig befüllen**. Für das Befüllen des Messgerätes darf kein Trichter oder ähnliches verwendet werden.

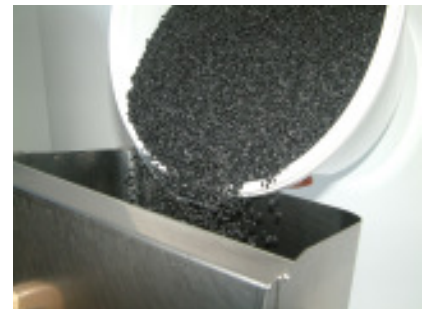


5. Das Prüfmittel muss nun komplett eben gestrichen werden. Es darf dabei aber kein Material komprimiert werden.



6. Nun muss noch die Kennlinie „**Referenz**“ mit den Pfeiltasten gewählt werden.

7. Nun muss ein Wert zwischen **12,7 – 13,3** angezeigt werden. *Ist dies nicht der Fall, dann nehmen Sie Kontakt mit der Schaller GmbH oder ihren Händler auf!*

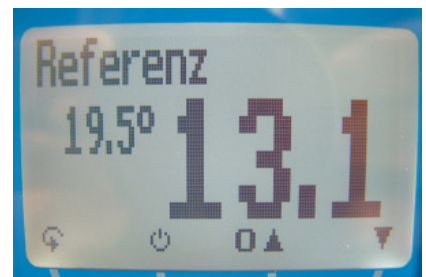

8. Das Prüfmittel wieder in den Eimer umschütten und darauf achten, dass sich keine Reste in der Messkammer sammeln.